
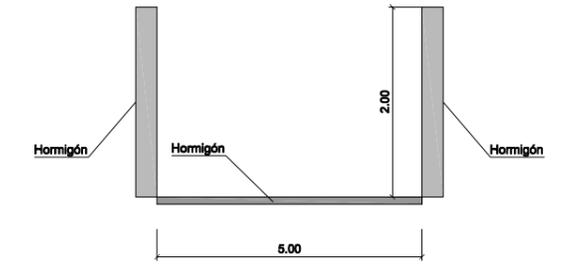


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	08-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

PASO SUPERIOR

SECCION DEL CAUCE

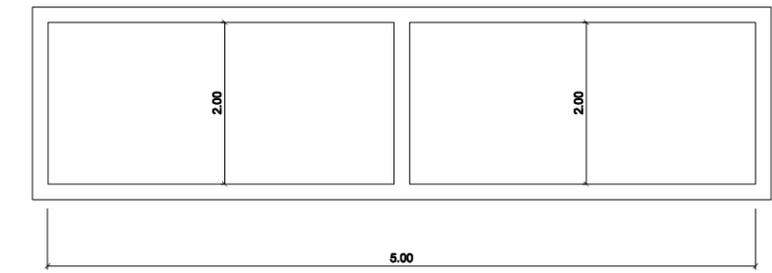

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce calle Alondra.
Sección insuficiente para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Rectangular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Buena
• REVESTIMIENTO:	Homigón
• n (ESTIMADO):	0.030-0.035

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Marco aguas arriba



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Marco aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	09-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

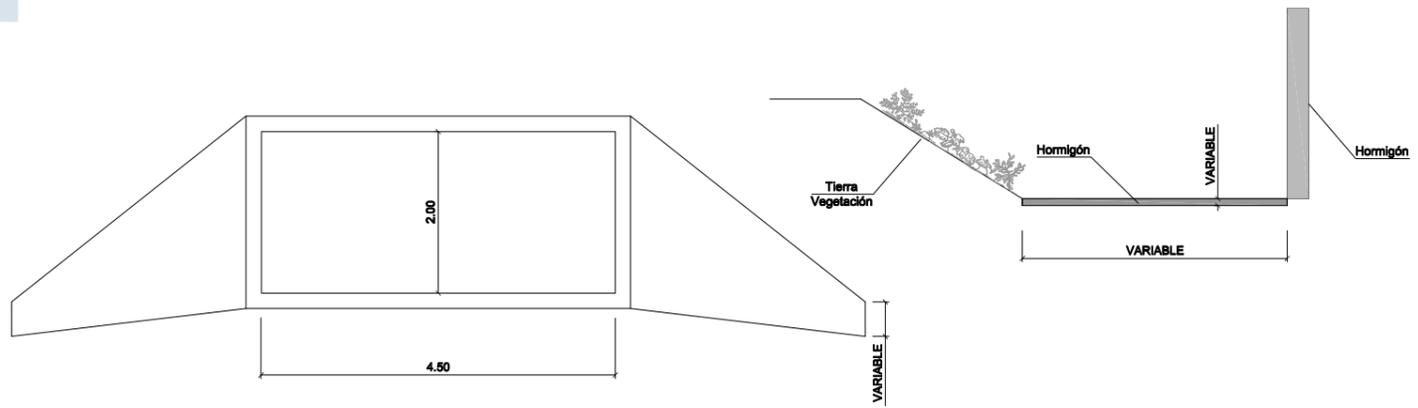

SITUACION

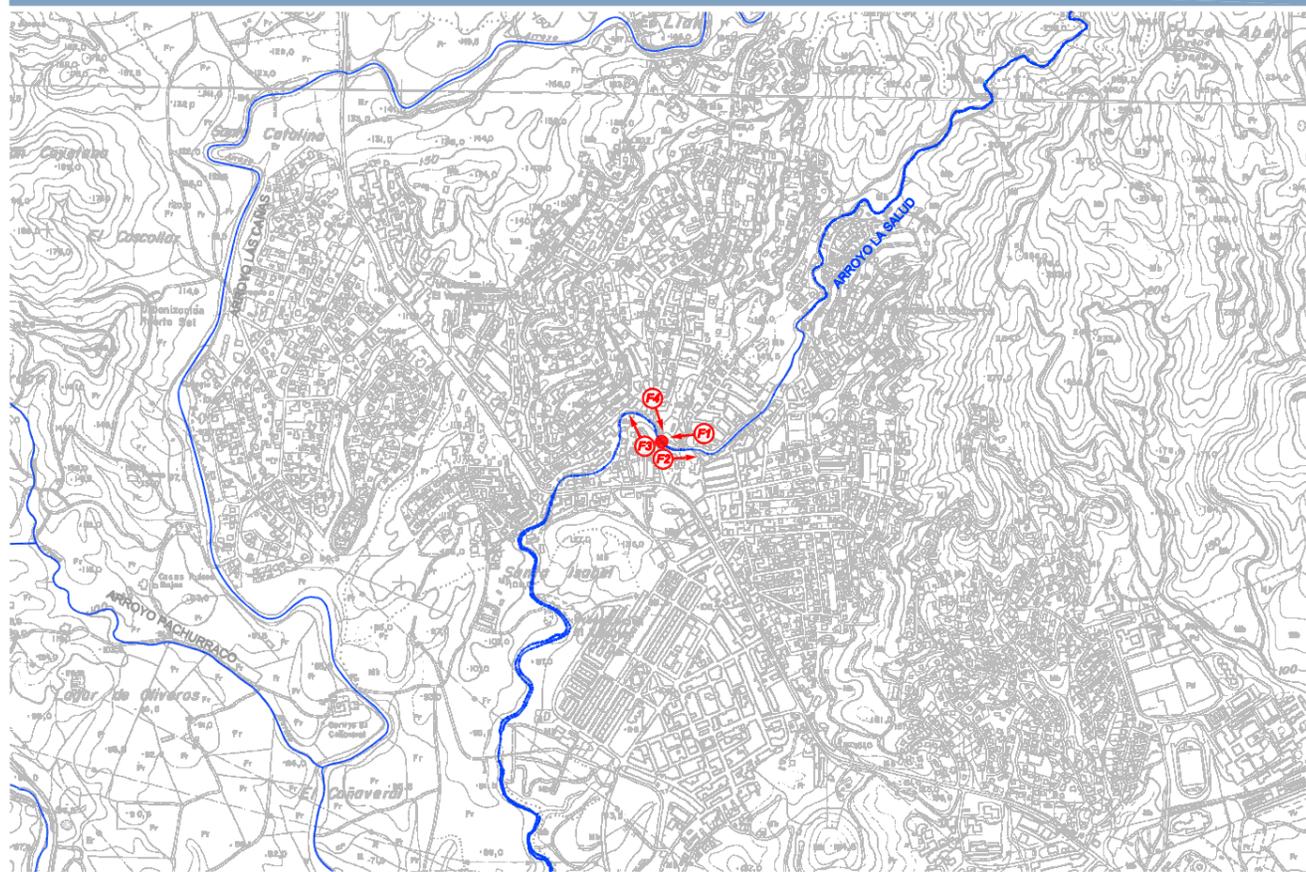

FOTOS DEL CAUCE



F1
Marco aguas arriba



F2
Sección cauce aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce calle Astro mediante cajón.
Sección insuficiente para T=500años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Hormigón en cajón. Cauce en tierra con vegetación
• n (ESTIMADO):	0.050-0.035 en cajón 0.045 en cauce



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Marco aguas abajo


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	10-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE


BOVEDA

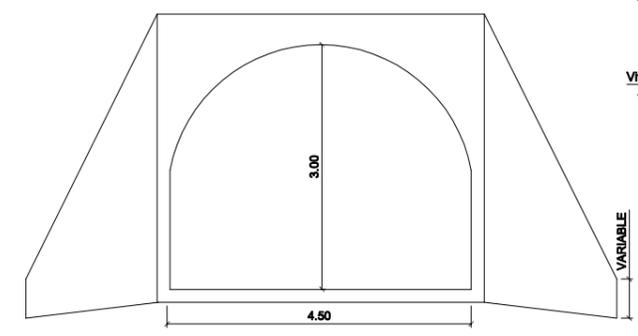

SECCION DEL CAUCE

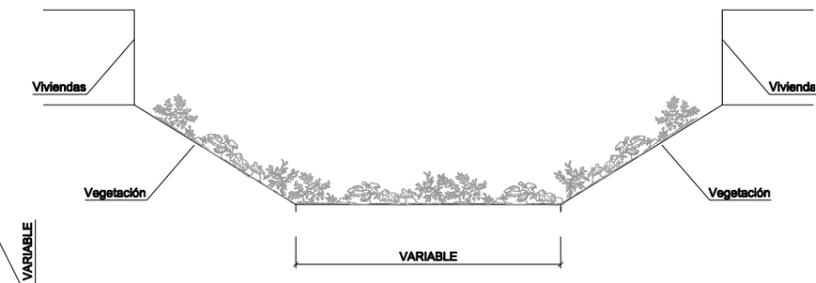

SITUACION

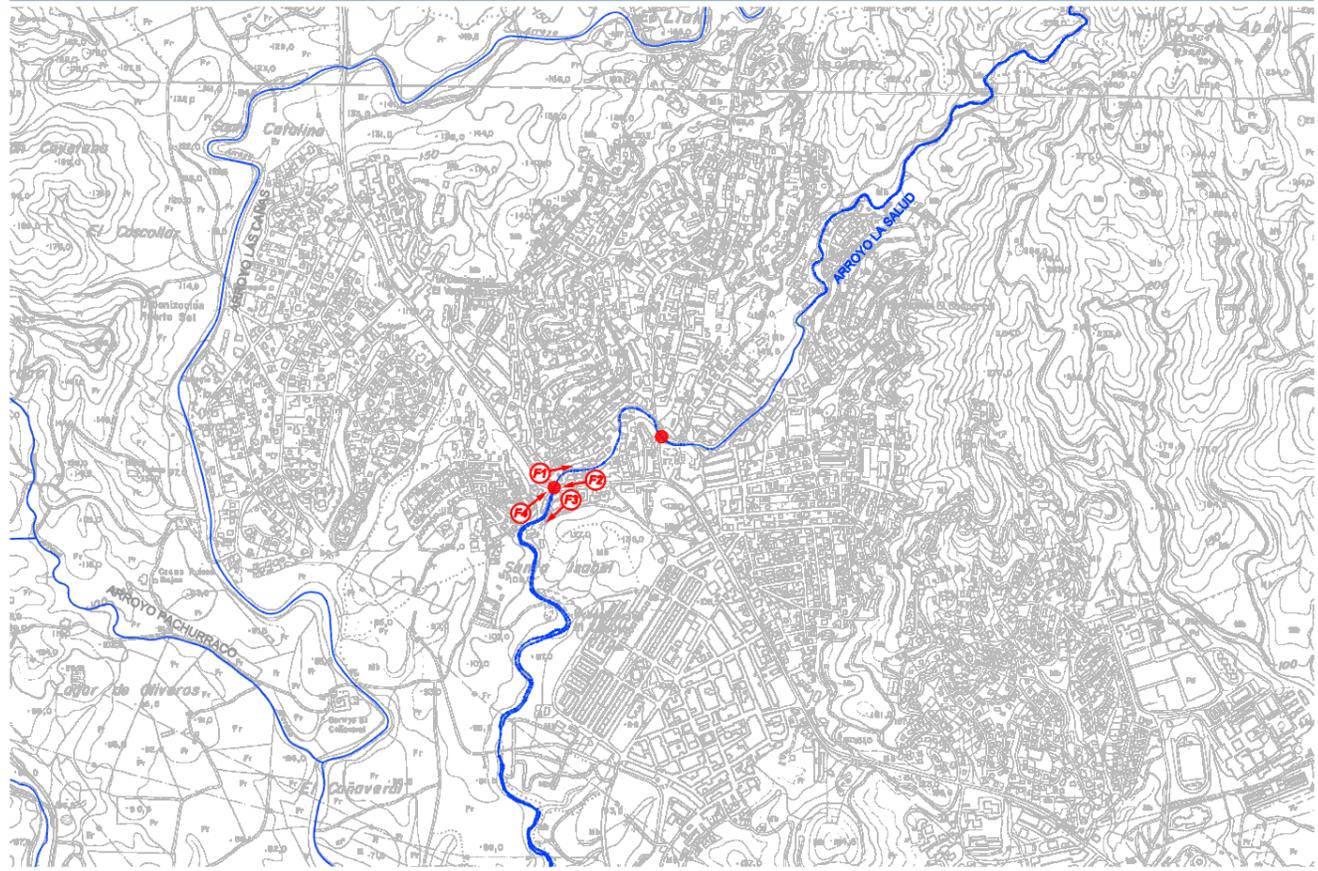

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Boveda aguas arriba

AFECCIONES:

Cruce calle Lope de Rueda mediante bóveda.
Sección suficiente tanto para T=10años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Homigón en bóveda Tierra con vegetación arbustiva media en cauce
• n (ESTIMADO):	0.030-0.035 en bóveda 0.045 en cauce



F3
Sección cauce aguas abajo




F4
Boveda aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	11-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

ESTRUCTURA

SECCION DEL CAUCE

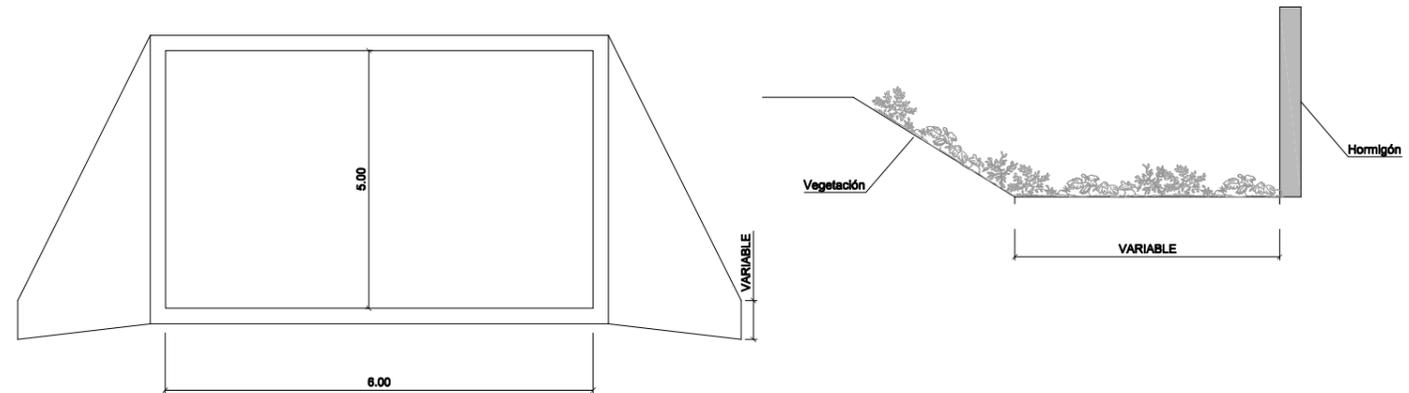

SITUACION

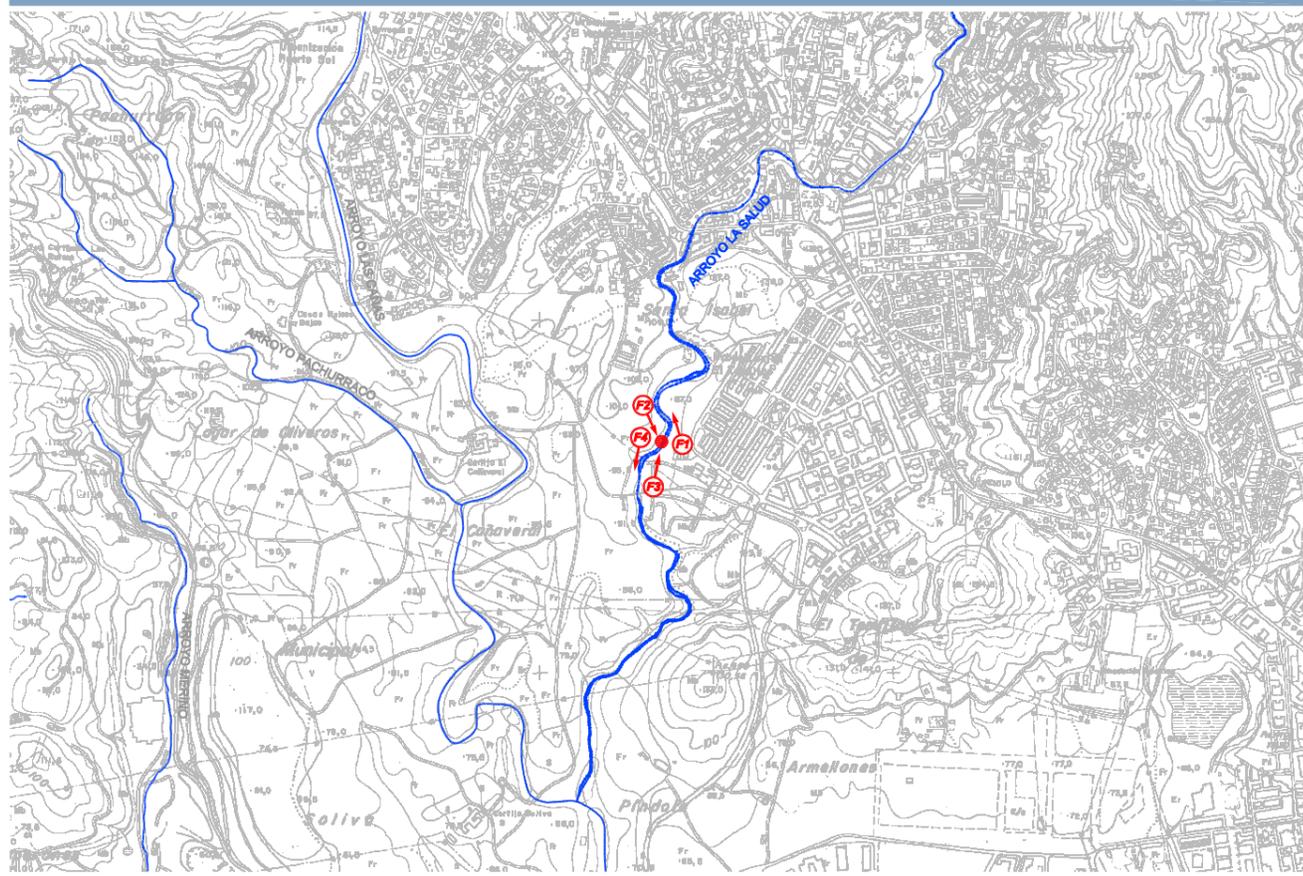

FOTOS DEL CAUCE



AFECCIONES:

Cruce calle Puneago mediante estructura.
Sección suficiente tanto para T=10años como para T=500 años

F1
Sección cauce aguas arriba

F2
Marco aguas arriba

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Hormigón a un lado del cauce Vegetación arbustiva media y tierra
• n (ESTIMADO):	0.045



F3
Marco aguas abajo



F4
Sección cauce aguas abajo

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	12-C1.8	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C1.8
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo La Salud	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

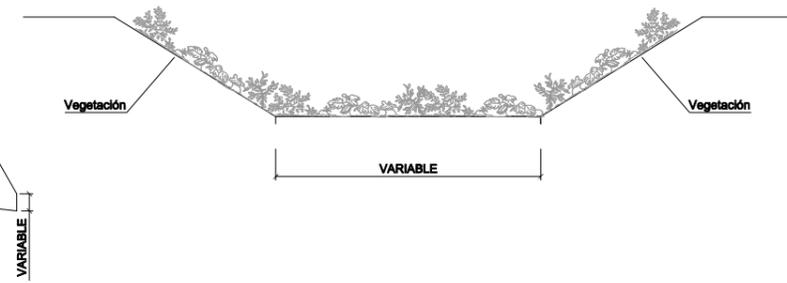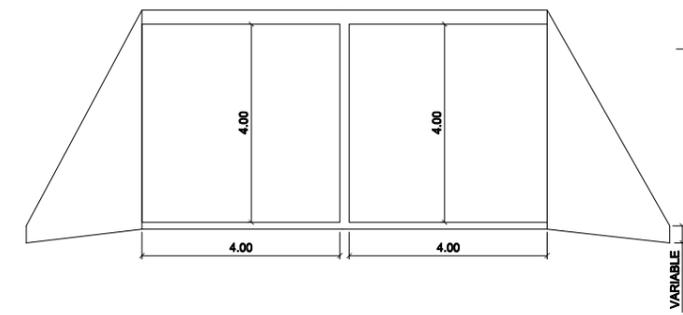

SITUACION

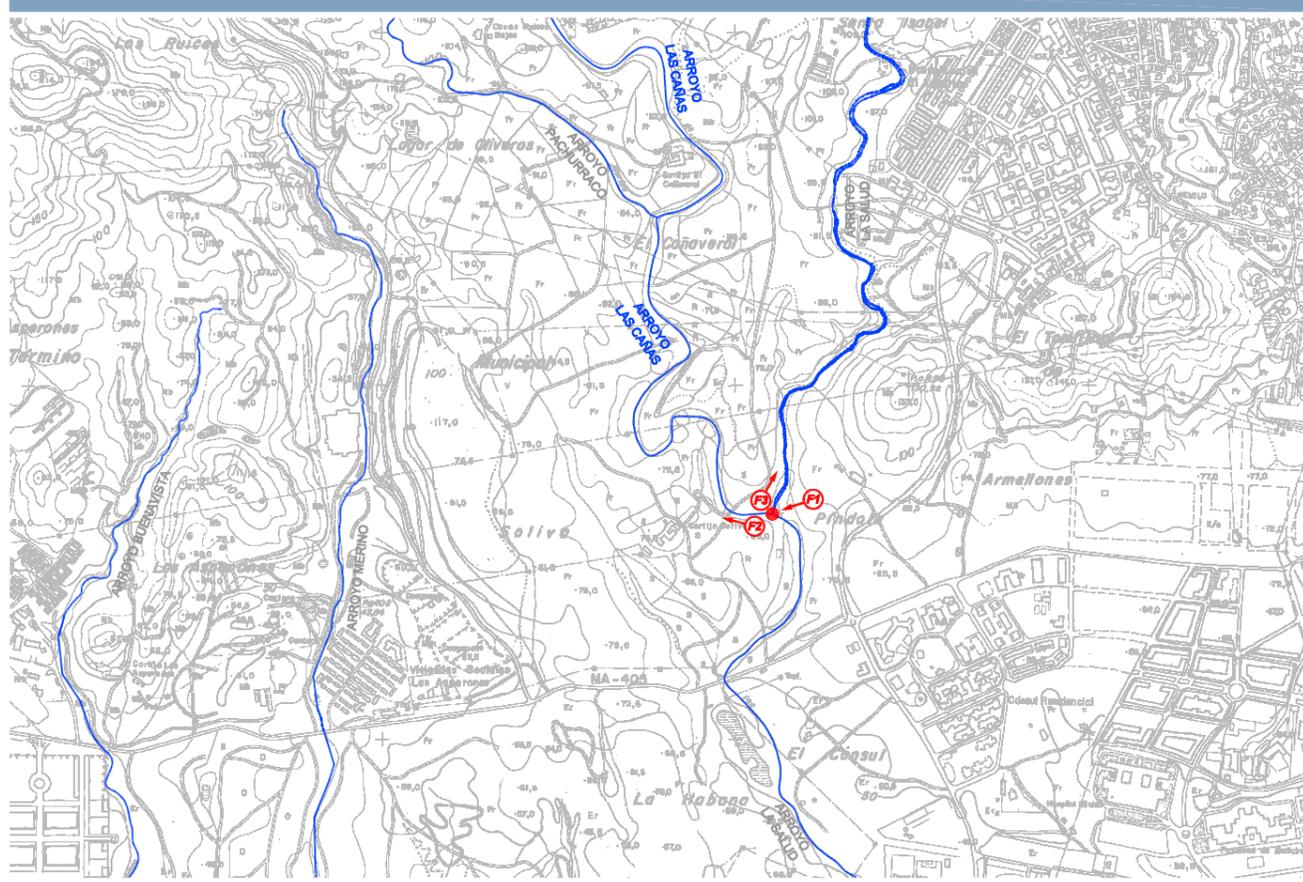

AFECCIONES:

Interseccion arroyo Las Cañas con el arroyo La Salud. Cajón.
Sección suficiente tanto para T=10años como para T=500 años

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cajón aguas abajo



F2
Sección cauce aguas arriba arroyo Las Cañas



F3
Sección cauce aguas arriba arroyo La Salud

DESCRIPCION DEL CAUCE:


• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Tierra vegetal y arbustiva media
• n (ESTIMADO):	0.030-0.035 en cajón 0.045 en cauce

FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	01-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	


CROQUIS DEL CAUCE

DIQUE

SECCION DEL CAUCE

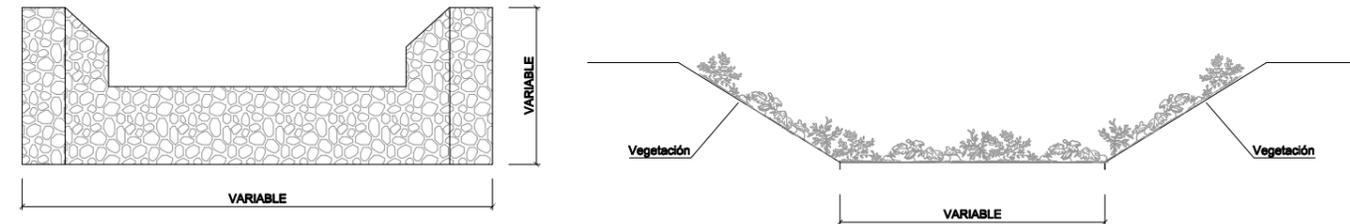

SITUACION

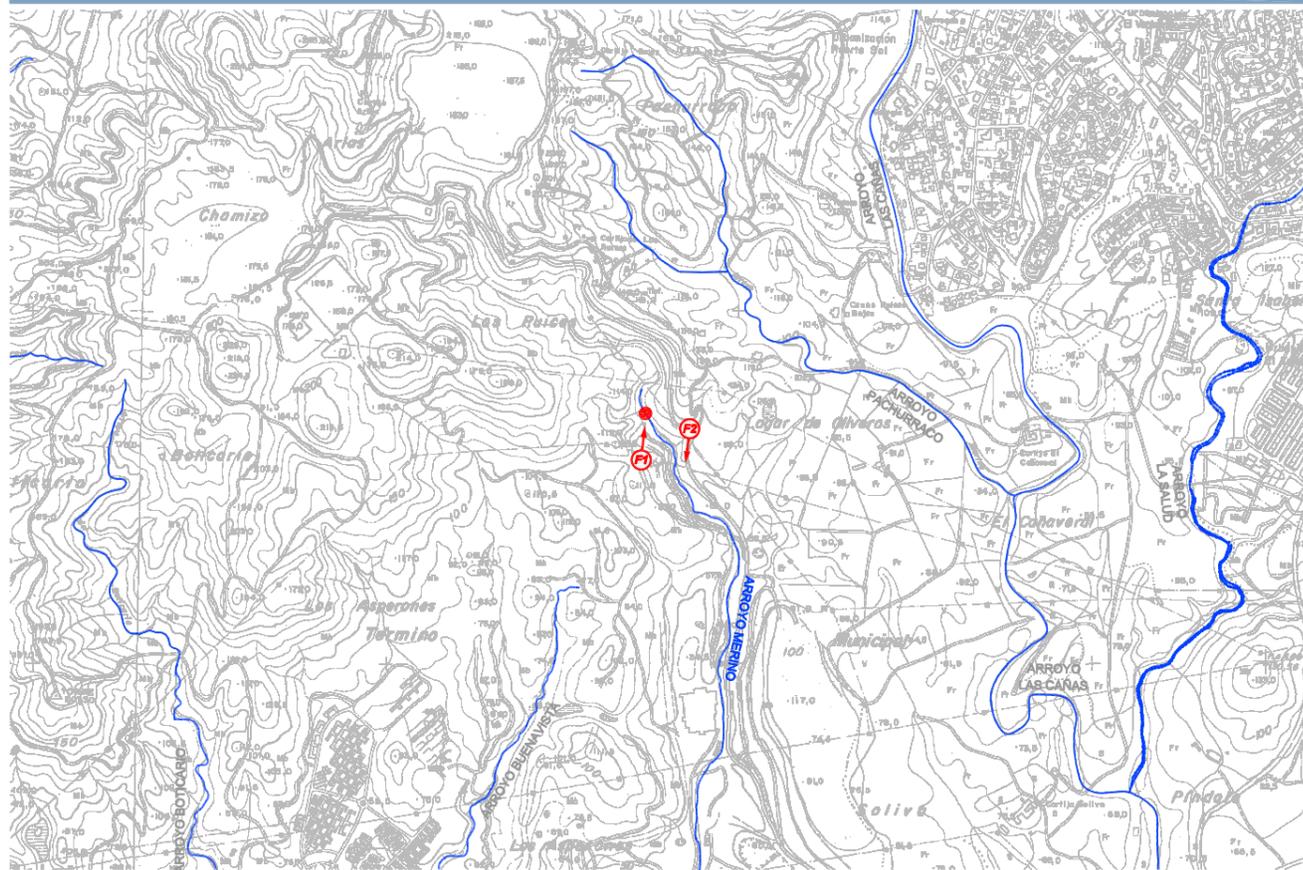

FOTOS DEL CAUCE



F1
Dique aguas abajo

F2
Sección cauce aguas abajo

AFECCIONES:

Dique de mampostería

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Irregular
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra y vegetación
• n (ESTIMADO):	0.045


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	02-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL

SECCION DEL CAUCE

SITUACION


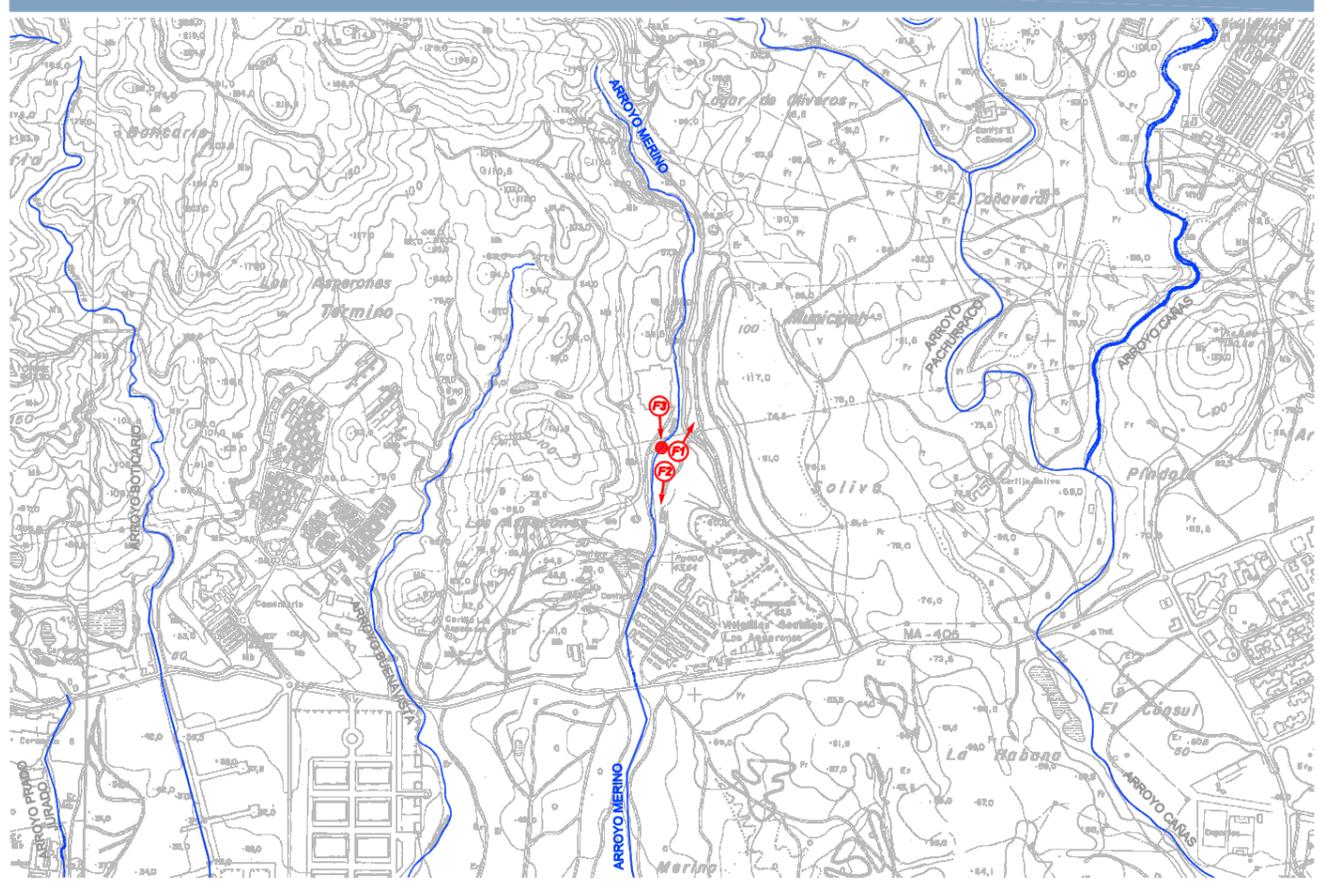


AFECCIONES:

Cruce con camino de acceso a la Cooperativa Andaluza los Asperones (fábrica de ladrillos) mediante tubería de diámetro 1500mm de longitud.
Sección insuficiente tanto para T=10 años como para T=500 años

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Mala
• REVESTIMIENTO:	Vegetación abundante
• n (ESTIMADO):	0.045

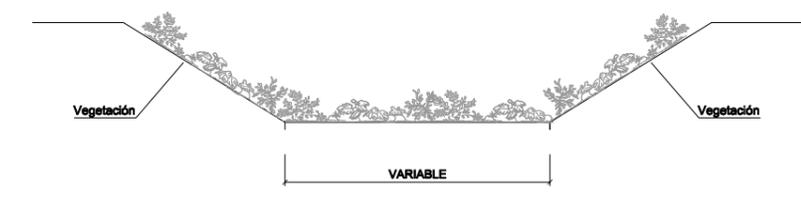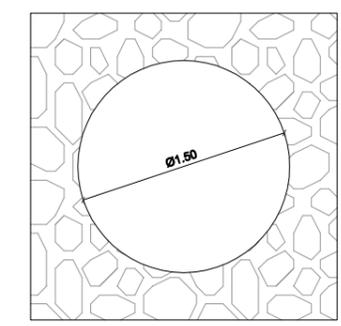

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección cauce aguas arriba



F2
Sección cauce aguas abajo




F3
Sección de obra de drenaje transversal aguas arriba


FICHA DE CAUCE FLUVIAL N°:	03-C2	FECHA:	22-01-08	CUENCA:	C2
NOMBRE DEL CAUCE:	Arroyo Merino	TIPO:	PRINCIPAL	X	
			SECUNDARIO	-	

CROQUIS DEL CAUCE

BOVEDA

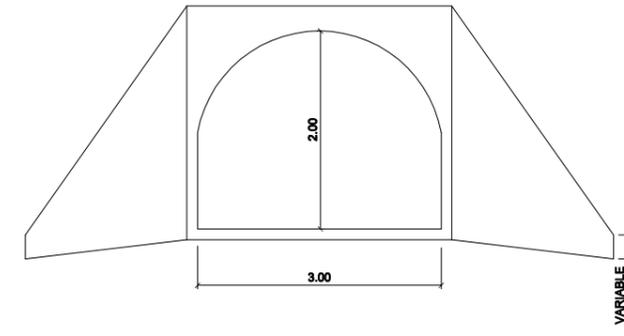

SECCION DEL CAUCE

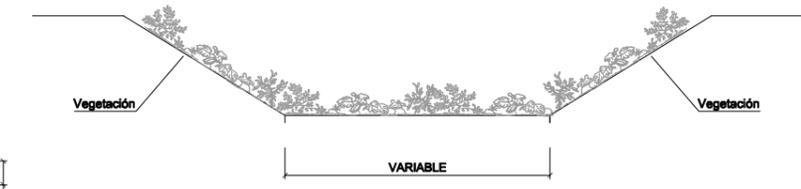

SITUACION



AFECCIONES:

Cruce con carretera Colonia Santa Inés (MA-405) mediante bóveda.
Sección insuficiente para T=500 años

FOTOS DEL CAUCE



F1
Sección de obra de drenaje transversal aguas arriba



F2
Sección de obra de drenaje transversa aguas abajo

DESCRIPCION DEL CAUCE:

• GEOMETRIA:	Trapezoidal
• REGULARIDAD DE LA SECCION:	Media
• REVESTIMIENTO:	Cauce en tierra con vegetación arbustiva media
• n (ESTIMADO):	0.045



F3
Sección cauce aguas abajo



F4
Sección cauce aguas arriba